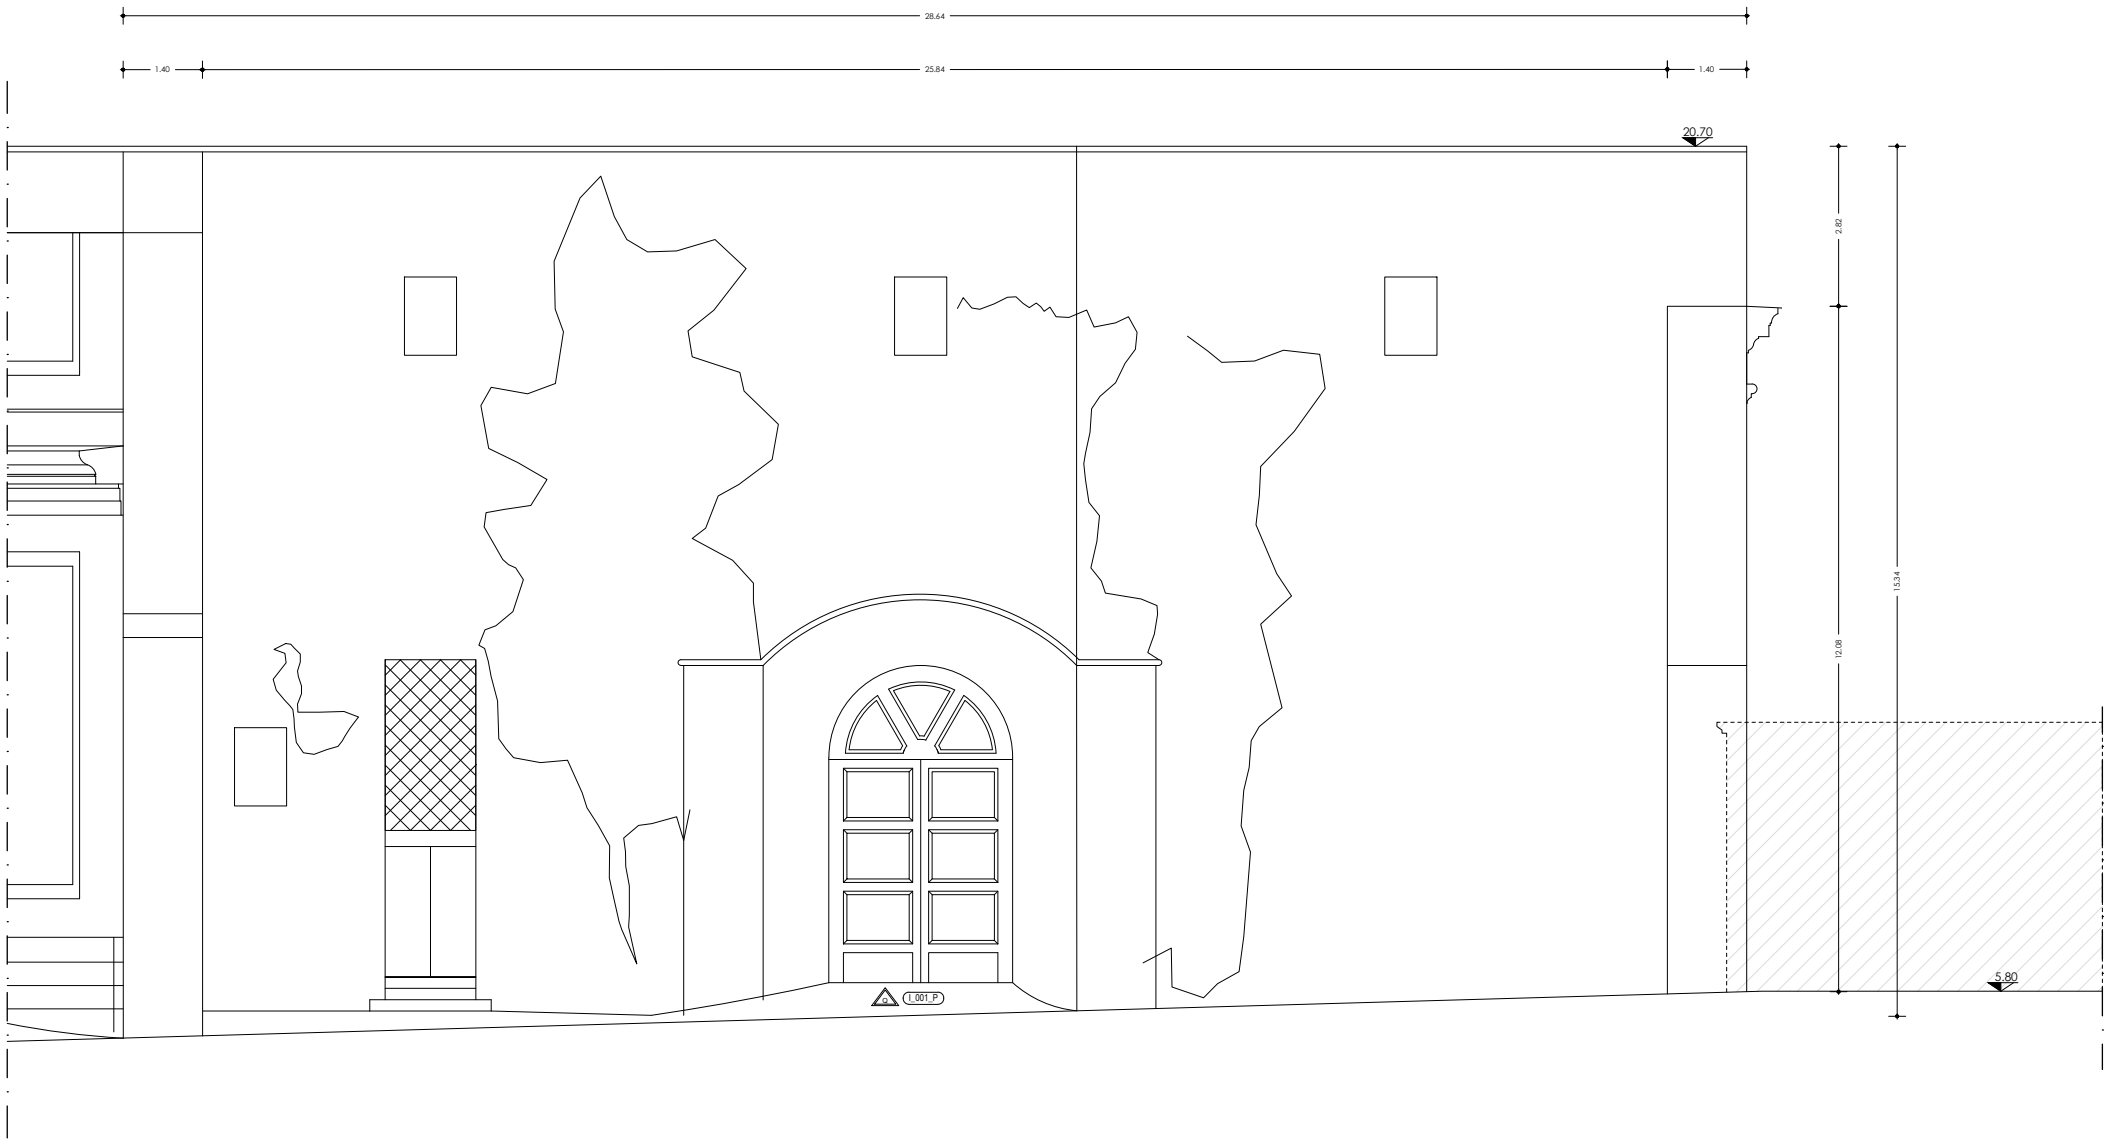
28.64
1.40
25.84
1.40
20.70
2.82
12.08
15.34
5.80
Q
I_001_P

PROSPETTO NORD EST

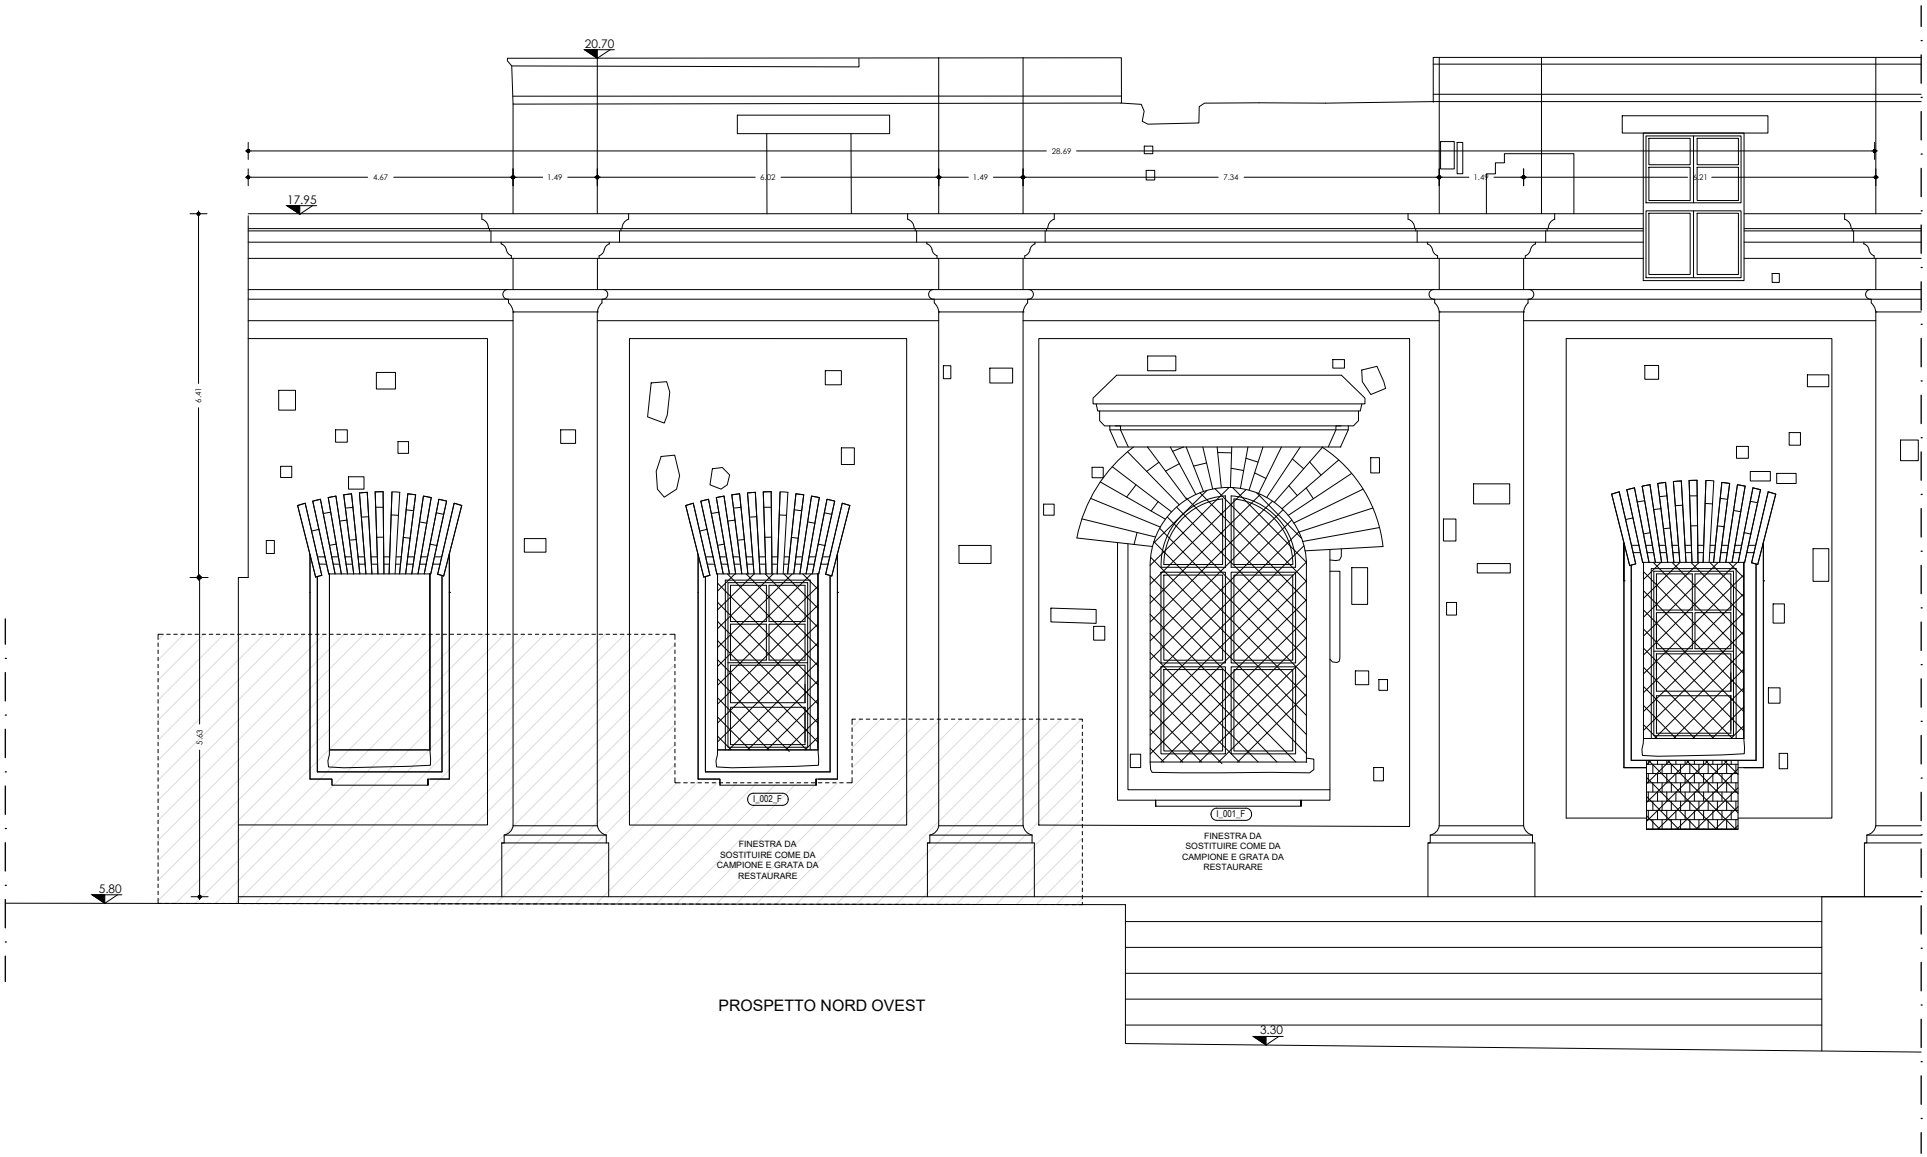
20.70
28.69
4.67
1.49
6.02
1.49
7.34
1.49
6.21
17.95
6.41
5.63
5.80
I_002_F
FINESTRA DA SOSTITUIRE COME DA CAMPIONE E GRATA DA RESTAURARE
I_001_F
FINESTRA DA SOSTITUIRE COME DA CAMPIONE E GRATA DA RESTAURARE
3.30

PROSPETTO NORD OVEST

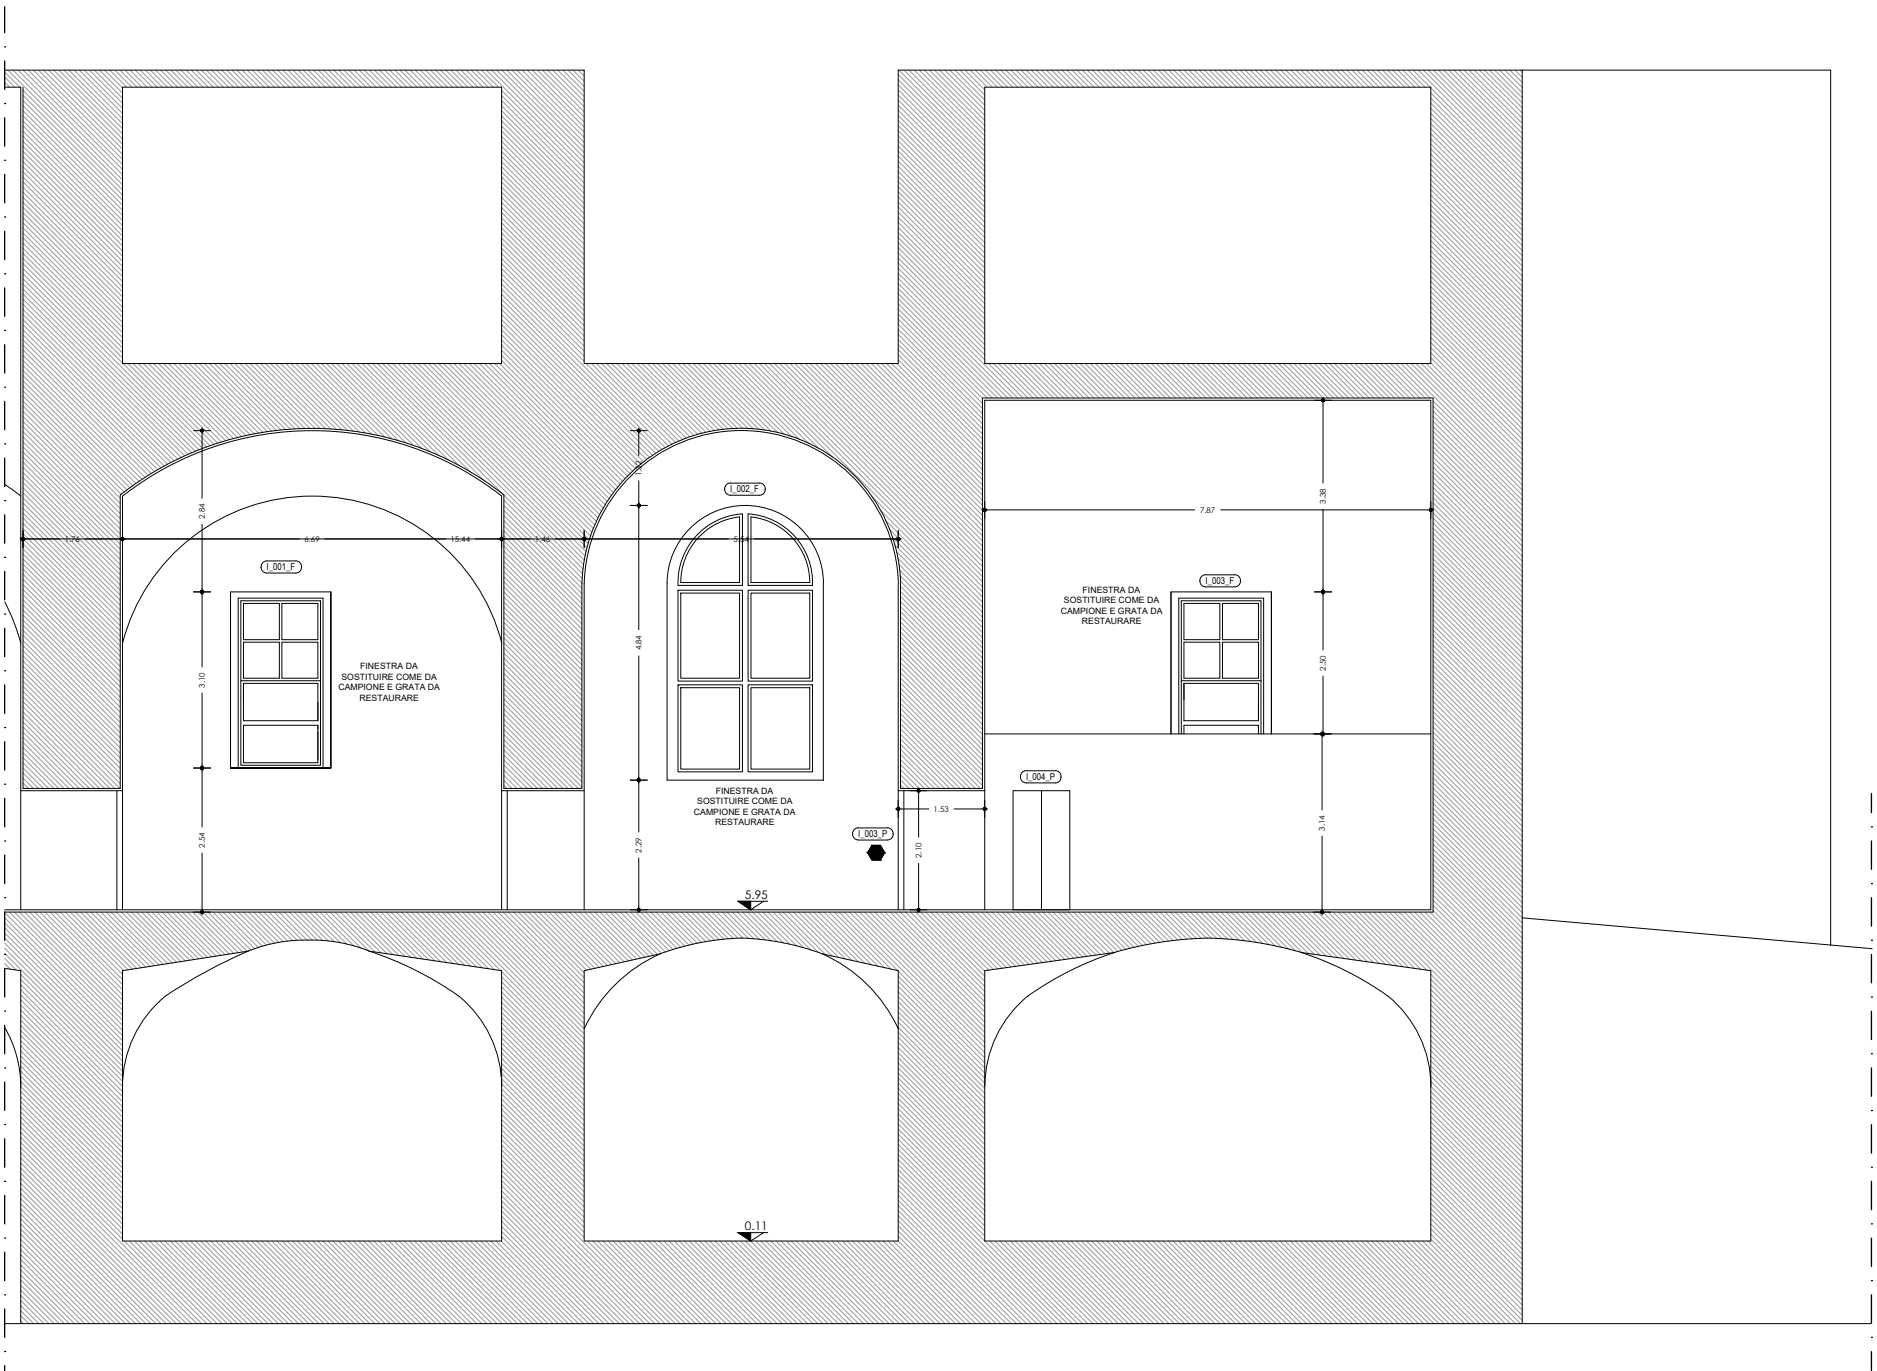
2.84
1.76
6.69
15.44
1.46
5.54
I_002_F
I_001_F
4.84
3.10
FINESTRA DA
SOSTITUIRE COME DA
CAMPIONE E GRATA DA
RESTAURARE
7.87
3.38
I_003_F
FINESTRA DA
SOSTITUIRE COME DA
CAMPIONE E GRATA DA
RESTAURARE
2.50
2.54
2.29
FINESTRA DA
SOSTITUIRE COME DA
CAMPIONE E GRATA DA
RESTAURARE
1.53
I_004_P
I_003_P
2.10
3.14
5.95
0.11

SEZIONE A-A'

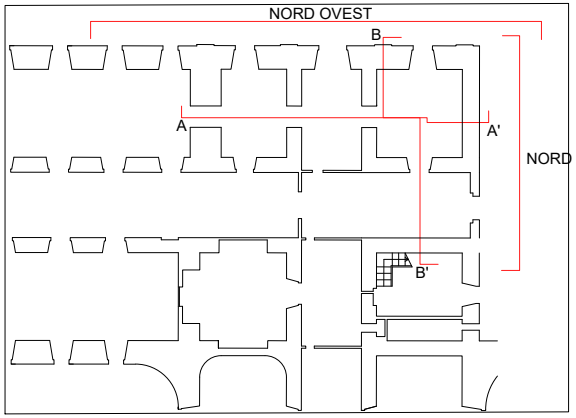
NORD OVEST
NORD EST
A
A'
B
B'

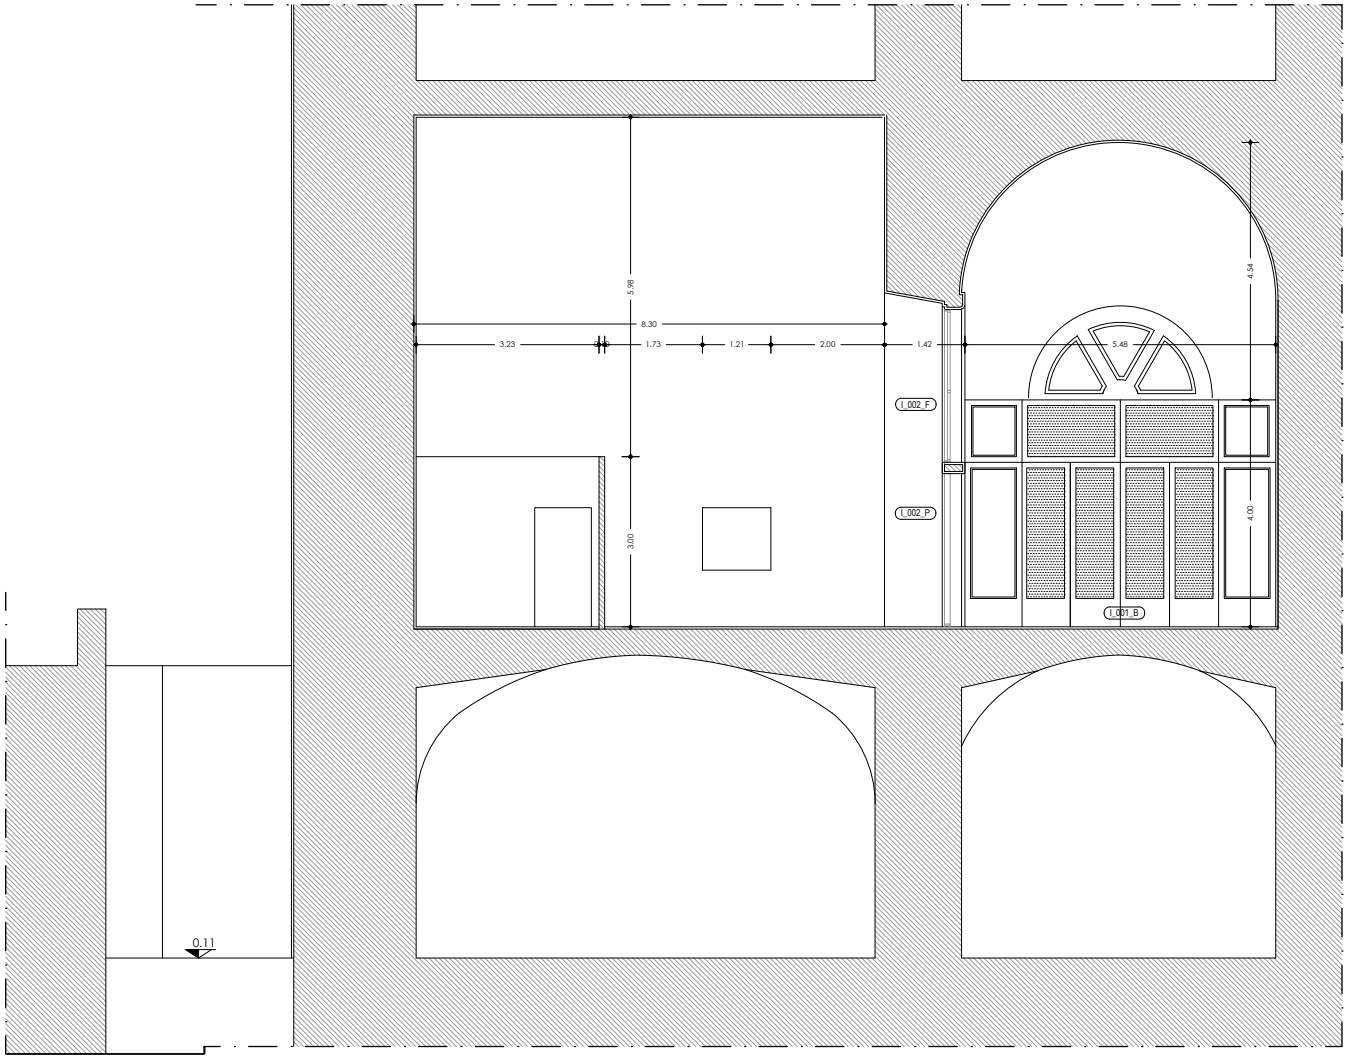
5.98
8.30
3.23
1.73
1.21
2.00
1.42
5.48
4.54
I_002_F
I_002_P
I_001_B
3.00
4.00
0.11

SEZIONE B-B'

LEGENDA ANALISI ARCHITETTONICA E STATO DI CONSERVAZIONE

DATI DIMENSIONALI

X. X. x	Livello/n.ro stanza
Hvi	Altezza imposta volta
Hvc	Altezza chiave volta
NA	Ambiente non accessibile

VOLTE IN CEMENTO ARMATO

☐	BUONO:	volta intonacata, non presenta lesioni nè distacchi di intonaco
▤	MEDIO:	volta parzialmente intonacata, non presenta vistose lesioni, ma decoesioni del cemento e tracce di ferri ossidati visibili all'intradosso
■	CATTIVO:	decoesione del cemento, ferri ossidati visibili all'intradosso

VOLTE IN MURATURA DI TUFO

☐	BUONO:	volta intonacata, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni
▤	MEDIO:	volta intonacata, presenta micro-fessure nell'intonaco, piccole lacune e distacchi parziali
■	CATTIVO:	presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco, lesioni visibili all'intradosso

MURI

☐	BUONO:	muro intonacato, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni ne distacchi dell'intonaco
▤	MEDIO:	muro intonacato, presenta micro-fessure nell'intonaco, lacune e distacchi parziali e degrado del paramento murario
■	CATTIVO:	muro parzialmente intonacato, presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco, degrado intenso del paramento murario

PAVIMENTI

☐	BUONO:	superficie regolare senza lesioni nè lacune, coesione e solidità del materiale, assemblaggio e giunti in buono stato
▤	MEDIO:	presenza di piccole lacune, superficie usurata, assemblaggio e giunti leggermente deteriorati degrado del paramento murario
■	CATTIVO:	in parte distaccato dal suo supporto, materiale degradato, superficie molto usurata

PORTE E FINESTRE

☐	BUONO:	infisso integro, senza lesioni nè deformazioni, sistema di apertura/chiusura in ordine, pittura esterna ed interna in buono stato
▤	MEDIO:	infisso che presenta lacune e lievi deformazioni, sistema di apertura/chiusura dismesso pittura esterna ed interna degradata
■	CATTIVO:	infisso conservato solo parzialmente, lesioni e deformazioni degli elementi, materiale degradato, pittura esterna inesistente

INFISSI

▲	Infisso esterno molto fatiscente Gli scuri originali conservati sono da restaurare Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo
△ M	Infisso esterno mancante Gli scuri originali conservati sono da restaurare Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo
△ Q	Infisso esterno di qualità, in legno, fatiscente Gli scuri originali conservati sono da restaurare Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo
⬢	Infisso interno molto fatiscente
⬡ M	Infisso interno mancante
⬡ Q	Infisso interno di qualità, in legno, fatiscente
FE	Infisso in ferro
VM	Vani modificati da valutare in fase di progetto
▩	Grate in ferro originali

UMIDITA'

**	Tracce profonde di umidità con bio-degrado (alghe e muschi)
*	Tracce di umidità con degrado della superficie
N.B.	E' stata individuata la presenza di umidità sulle volte e sui muri, in particolare negli ultimi tre livelli (V, VI, VII)
☒	Tamponature provvisorie
▭	Muratura di tamponamento aggiunta
TR	Tramezzi da valutare in fase di progetto
▨	Zona crollata
▬	Limite area di intervento
▨	Area esclusa dall'intervento

Comune di Napoli

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

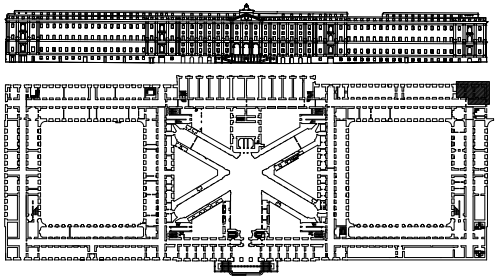

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA
(LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI)
STRALCIO LIVELLO I DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE

Responsabile del procedimento — Arch. Giuseppe Pulli

RTP CROCI - REPELLIN
Progettisti:
prof. ing. Giorgio Croci capogruppo
dott. arch. Didier Repellin capogruppo
dott. ing. Mario Biritognolo
dott. arch. Francesca Brancaccio
dott. ing. Giuseppe Carluccio
dott. arch. Nicolas Detry
dott. arch. Laurence Lobry-Lajunias
dott. arch. Pascal Prunet
prof. arch. Paolo Rocchi

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
STATO DI FATTO
PROSPETTI
SEZIONI AA' - BB'

Data	DICEMBRE 2016
Scala	1:50
Dimensione	
Nome File	RAPDEASTF003.dwg
Verificato	*
Modificato	-
Modificato	-

Commessa	Lotto	Progetto	Serie	Tipo	Num. Elaborato
RAP	D	A	A	STF	TAV3