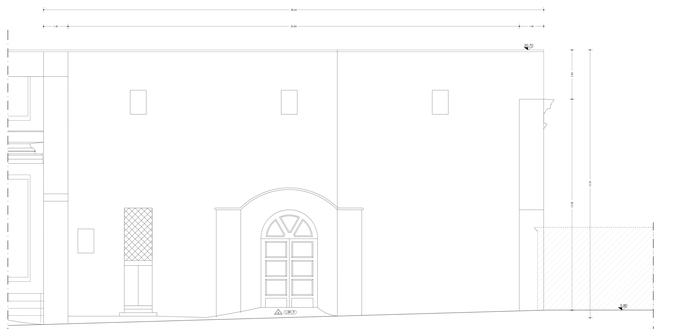

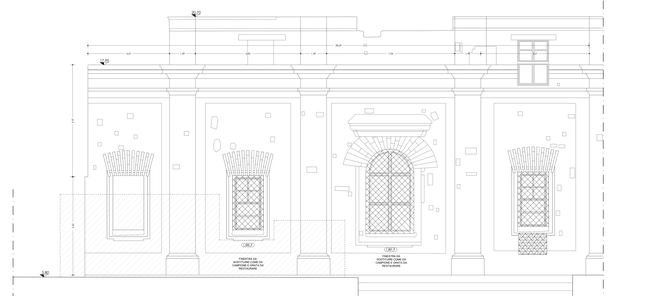

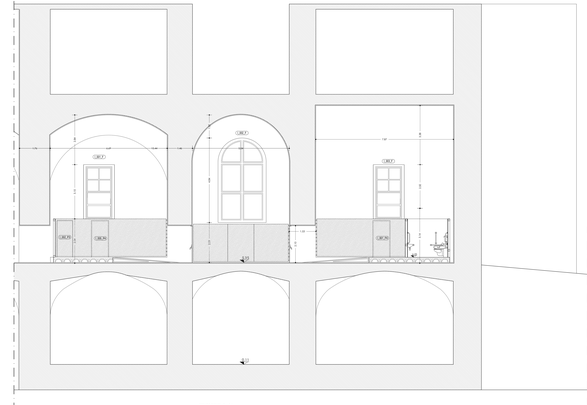

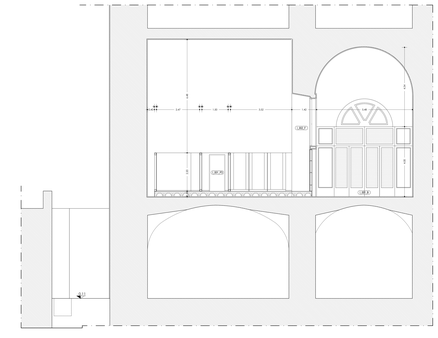

28.64 15.34 12.08 2.82

1.40 25.84 1.40

5.80

20.70

5.80

0.11

17.95

20.70

INFISSI

Infisso in ferro

decoesione del cemento, ferri ossidati visibili all'intradosso

volta parzialmente intonacata, non presenta vistose lesioni,

volta intonacata, non presenta lesioni nè distacchi di intonaco

DATI DIMENSIONALI

NA

Hvc

Hvi

X. X. x

LEGENDA ANALISI ARCHITETTONICA E STATO DI CONSERVAZIONE

Ambiente non accessibile

Altezza chiave volta

Altezza imposta volta

Livello/n.ro stanza

Infisso esterno di qualità, in legno, fatiscente

Infisso esterno molto fatiscente
Gli scuri originali conservati sono da restaurare
Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

Infisso interno molto fatiscente

Infisso interno di qualità, in legno, fatiscente

Vani modificati da valutare in fase di progetto

Tamponature provvisorie

Zona crollata

Limite area di intervento

TR Tramezzi da valutare in fase di progetto Q Q

VM

FE

Grate in ferro originali

Infisso esterno mancante M M Infisso interno mancante

Muratura di tamponamento aggiunta

VOLTE IN CEMENTO ARMATO

ma decoesioni del cemento e tracce di ferri ossidati visibili all'intradosso

presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco, lesioni visibili all'intradosso

volta intonacata, presenta micro-fessure nell'intonaco, piccole lacune e distacchi parziali

volta intonacata, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni

VOLTE IN MURATURA DI TUFO

muro parzialmente intonacato, presenta vistosi distacchi e lacune dell'intonaco,

muro intonacato, presenta micro-fessure nell'intonaco, lacune e distacchi parziali e

muro intonacato, superficie dell'intonaco regolare, non presenta lesioni ne distacchi dell'intonaco

MURI

degrado del paramento murario

degrado intenso del paramento murario

in parte distaccato dal suo supporto, materiale degradato, superficie molto usurata

degrado del paramento murario

presenza di piccole lacune, superficie usurata, assemblaggio e giunti leggermente deteriorati

superficie regolare senza lesioni nè lacune, coesione e solidità del materiale,

PAVIMENTI

infisso che presenta lacune e lievi deformazioni, sistema di apertura/chiusura dismesso

infisso integro, senza lesioni nè deformazioni, sistema di apertura/chiusura in ordine,

infisso conservato solo parzialmente, lesioni e deformazioni degli elementi, materiale degradato,

PORTE E FINESTRE

pittura esterna ed interna degradata

pittura esterna ed interna in buono stato

pittura esterna inesistente

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

BUONO:

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

MEDIO:

CATTIVO:

MEDIO:

BUONO:

CATTIVO:

BUONO:

MEDIO:

CATTIVO:

**

Tracce profonde di umidità con bio-degrado (alghe e muschi)

Tracce di umidità con degrado della superficie *

E' stata individuata la presenza di umidità sulle volte e sui muri,
in particolare negli ultimi tre livelli (V, VI, VII)

UMIDITA'

N.B.

Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

Gli scuri originali conservati sono da restaurare

Gli scuri originali conservati sono da restaurare
Gli scuri mancanti sono da rifare ex-novo

assemblaggio e giunti in buono stato

Area esclusa dall'intervento

PROSPETTO NORD EST

PROSPETTO NORD OVEST

I_002_F

I_001_F Q I_001_P

FINESTRA DA
SOSTITUIRE COME DA
CAMPIONE E GRATA DA
RESTAURARE

FINESTRA DA
SOSTITUIRE COME DA
CAMPIONE E GRATA DA

RESTAURARE 5.63 6.41

4.67 1.49 6.02 1.49 7.34 1.49 6.21

28.69

7.87 2.10

1.53

5.95

0.11 0.11

SEZIONE B-B'

SEZIONE A-A'

I_003_F

I_002_F

I_001_F

I_002_F

I_001_B

1.76 6.69 15.44 1.46 5.54 2.54 3.10 2.84 2.29 4.84 1.32 3.14 2.50 3.38

1.42 5.48 6.48 4.00 4.54

6.25

I_002_P3

I_005_P4 I_001_P4 I_001_P3 2.20 0.30

0.40

0.13
2.47

0.13
1.50

0.13
3.52

PROGETTO ESECUTIVO

Commessa Lotto Progetto Serie Tipo

Dimensione

Verificato

Modificato

Nome File

Modificato

Data

Scala

Responsabile del procedimento

RTP CROCI - REPELLIN

Titolo

Num. Elaborato

Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

Comune di Napoli

DICEMBRE 2016

prof. ing. Giorgio Croci capogruppo
dott. arch. Didier Repellin capogruppo
dott. ing. Mario Biritognolo
dott. arch. Francesca Brancaccio

dott. ing. Giuseppe Carluccio
dott. arch. Nicolas Detry
dott. arch. Laurence Lobry-Lajunias
dott. arch. Pascal Prunet

prof. arch. Paolo Rocchi

Progettisti:

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA

(LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI)
STRALCIO LIVELLO I DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI
ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE

Arch. Giuseppe Pulli

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

R A P D E A PRG TAV8

PROGETTO

PROSPETTI

SEZIONI AA' - BB'

1:50

RAPDEAPRG005.dwg *--

EST

A'

B'

NORD-OVEST A B

NORD-EST